

2010:38

ANTI-KVARISK KONTROLLRAPPORT

Kalmar kyrka

OMMÅLNING AV TAK, KALMAR KYRKA, KALMAR SN, HÅBO KN



UPPLANDSMUSEET

Per Lundgren 2010

Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19

Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010

Upplandsmuseets rapporter 2010:38

ISSN 1654-8280

© Upplandsmuseet 2010



UPPLANDSMUSEET

Upplandsmuseet, Länsmuseum för Uppsala län

adress S:t Eriks gränd 6, 753 10 Uppsala telefon 018-16 91 00 telefax 018-69 25 09 hemsida www.uppmus.se postgiro 51 99 35-1 bankgiro 128-1245
org.nr 817600-7071

INNEHÅLL

Sammanfattning av utförda arbeten	5
Administrativa uppgifter	5
Historik	6
Utförda åtgärder	6
Avvikelser från arbetshandlingar	11
Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten	11
Övriga handlingar med relevans för ärendet	11

Sammanfattning av utförda arbeten

Åtgärderna har innefattat rengörning, lagning och ommålning av taken på kyrkan och bårhuset.



2010-10-19. Kalmar kyrka efter ommålning av tak

Administrativa uppgifter

Objekt	Kalmar kyrka
Socken	Kalmar
Kommun	Håbo
Beställare	Håbo kyrkliga samfällighet
Arbetshandlingar	Bjerking AB 2008-05-05
Entreprenör	Hagalunds Plåtslageri AB
	Carlos Mosqueda Måleri med avsikt AB
Antikvarisk kontrollant	Upplandsmuseet genom Per Lundgren
Byggledare	Bjerking genom Jakob Björklund
Byggnadstid	2008 - 2009
Antikvarisk slutbesiktning	2010-10-19
Länsstyrelsens beslut	2008-01-25, 2008-07-11 (dnr 433-15811-07)

Historik

Kalmar kyrka är delvis uppbyggd efter en brand 1813. Tornet byggdes upp till sitt nuvarande utseende 1830. Taken täcktes 1850 med falsad svartplåt som tjärströks. 1967 byttes plåten på tornhuven. Krönkorset fick dock behålla sin gamla svartplåt. 1992 reparerades och målades plåttaken och långhuset förseddes med fotränna och stuprör.

Bårhuset uppfördes 1937 efter ritningar av K. M. Westerberg. Bårhuset har det ursprungliga galvaniserade plåttaket på norra takfallet och troligen yngre galvaniserad plåt på det södra.

Utförda åtgärder

Takfallen på långhus, sakristia, torn och bårhus rengjordes genom vattenblästring. På långhus och sakristia fanns det partier med plastfärg. Dessa partier grundmålades med metallprimer från Introteknik. I övrigt användes Isotrol Grund. Därefter ströks ytorna med två lager Isoguard Pansar och ett lager Lasol linolfärg. Torntaket målades med två strykningar Isoguard Pansar och en strykning Lasol linolfärg.



2008-08-19. Kalmar kyrka innan ommålning av tak.



2008-08-19. Långhusets plåttak innan ommålning. De nyare plåtarna vid takfoten framträder i kontrast mot den äldre svart-plåten.




2008-08-19. Bårhuset innan ommålning av tak.



2008-08-19. Galvaniserat plåttak på bårhusets västra takfall



2008-09-24. Rengjort
plåttak på bårhuset.

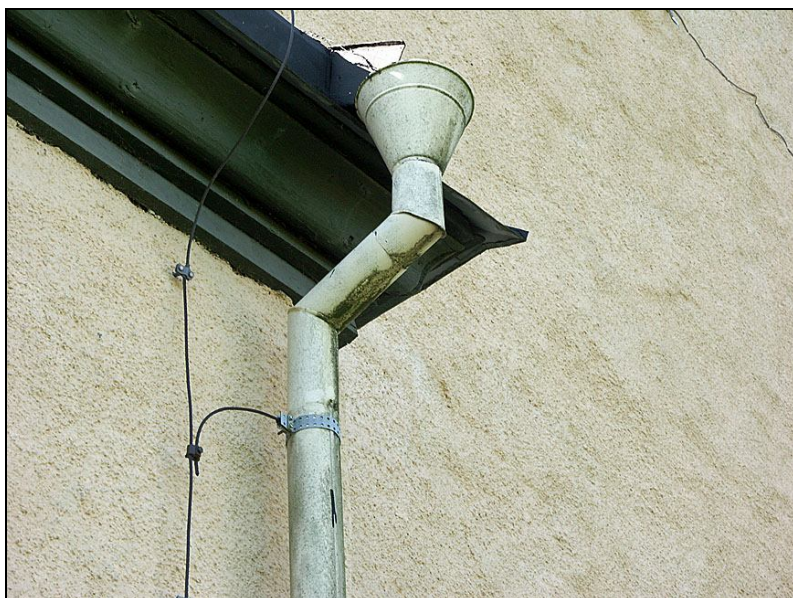

2008-08-19. Vattku-
pa vid långhusets
nordvästra hörn.
Befintliga kupor och
stuprör behölls obe-
handlade vid tak-
ommålningen.



2008-09-24. Tornta-
kets nyare galvanise-
rade stålplåt möter
krönkorsets gamla
svartplåt.



2008-09-24. Krönkorsets plåtbeklädnad är spikad mot stommen. Korsets rosthåll lappades för att slippa byta ut den gamla beklädnaden.



2008-09-24. Sentida taklucka upptagen i det gamla svartplåstaket.



2008-09-24. Torntaket och långhusets galvaniserade tak innan ommålning.



2008-10-20. Bårhusets östra takfall efter grund- och mellanstrykning. Slutstrykning återstår.



2010-10-19. Bårhusets västra takfall efter ommålning.



2010-10-19. Kyrkan från sydost efter takmålning.



2010-10-19. Kyrkan
från nordost efter
takmålning.

Avvikelser från arbetshandlingar

Plåtar med rosthåll lappades i stället för att bytas ut. Anledningen var att man befärade att omgivande plåtar skulle skadas i falserna om dessa bröts upp.

Målningsbehandlingen fick justeras efter underlaget.

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten

Arbetena har utförts i enlighet med godkända handlingar. Smärre avvikelser har skett efter samråd med antikvarisk medverkande.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

2008-01-25 Länsstyrelsen: tillstånd till målning av tak (433-15811-07)

2008-05-05 Bjerking: Förfrågningsunderlag, målning och renovering av plåttak

2008-07-01 Upplandsmuseet: yttrande angående renovering av plåttak (dnr km 627/08)

2008-07-11 Länsstyrelsen: yttrande angående ansökan om tillstånd för målning av tak (433-15811-07)

2008-08-19 Bjerking: protokoll byggmöte nr 1/Startmöte

2008-10-16 Bjerking: Kontrollrapport målning av plåttak

2009-09-29 Bjerking: Slutbesiktning SB 1

